



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ "Детский сад № 11"
И.Л. Васильевых
Приказ № 88 от 11.11.2025

ПЛАН-ГРАФИК

по устранению выявленных нарушений по Предписанию об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 2510/020-59/41-ВО/Р от 31.10.2025 года по адресу: ул. Быстрых, 53

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, ответственные	Примечания
Общие нарушения				
1	Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	Установлено оборудование «Стрелец-мониторинг» для дублирования и передачи извещения о пожаре, введено в «боевой режим»	06.11.2025	Выполнено
2	На объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Закуплены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от пожара	11.11.2025	Выполнено
3	На дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, установлены врезные замки, открывающиеся при помощи ключей, которые не обеспечивают возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа.	Убрана замочная скважина, для свободного открывания дверей изнутри без ключа.	11.11.2025	Выполнено
4	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций. При проведении проверки установлено, что поверхностная огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкций признана некачественной (на основании протокола лабораторных испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкции из древесины от 29.11.2024).	Мероприятия по обработке огнезащитного покрытия чердачных помещений включены в план мероприятий по подготовке к ОЗП в 2026 г. Заключить договор на услугу по испытанию ограждений на крыше.	Май-июнь 2026г	
5	В подвальном этаже здания (вход в подвальное помещение выполнен с улицы), допущено хранения горючих	Подвальное помещение освобождено от хранения горючих материалов.	12.11.2025	Выполнено

	материалов и предметов (картонные коробки)			
6	Не произведено категорирование помещения № 13 (хранение декораций, имущества), расположенного в подвальном этаже здания по взрывопожароопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны	Провести категорирование помещения.	Февраль 2026	
7	На объекте защиты не хранятся техническая документация на технические средства, функционирующие в составе системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация)	Сформирована и размещена папка с копиями технической документации на объекте защиты.	06.11.2025	Выполнено
8	Декларация пожарной безопасности, составленная и зарегистрированная на объект защиты от 14.01.2021 № 54728-ТО-00013, содержит недостоверные сведения	Внести корректные сведения и зарегистрировать изменения в декларацию пожарной безопасности	Декабрь 2025-январь 2026	
9	Декларация пожарной безопасности, составленная и зарегистрированная на объект защиты от 14.01.2021 № 57428-ТО-00013, не содержит всех требований, установленных для объекта защиты	Внести корректные сведения и зарегистрировать изменения в декларацию пожарной безопасности с указанием перечня статей (частей, пунктов) указанных документов.	Декабрь 2025-январь 2026	
10	Выход из лестничной клетки № 19 в чердачное помещение осуществляется через противопожарный люк размерами 0,52*0,72 м (требуется 0,6м*0,8м).	Осметить работы.	Январь-февраль 2026	
11	К зданию не обеспечен подъезд пожарной техники со всех сторон здания. Здание имеет класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1.1,	Получить консультацию в 20 ОНД по выполнению данного пункта предписания.	Декабрь 2025	
12	В помещении № 13, расположенного на первом этаже здания на потолочном перекрытии размещен дымовой пожарный извещатель на расстоянии менее 0,5 м от осветительного прибора (фактическое расстояние от осветительного прибора до дымового пожарного извещателя, составляет 13 см),	Устранение данного нарушения планируется провести при плановой замене автоматической пожарной сигнализации (АПС)	Июнь 2026г	
13	В помещении № 13, расположенного на первом этаже здания на потолочном перекрытии размещен дымовой пожарный извещатель на расстоянии менее 0,5 м от осветительного прибора (фактическое расстояние от осветительного прибора до дымового пожарного извещателя, составляет 21 см),	Устранение данного нарушения планируется провести при плановой замене автоматической пожарной сигнализации (АПС) в 2026г	Июнь 2026г	
14	В помещении № 17, расположенного на первом этаже здания на потолочном перекрытии размещен тепловой пожарный извещатель на расстоянии менее 0,5 м от осветительного прибора (фактическое расстояние от осветительного прибора до дымового пожарного извещателя, составляет 10 см),	Устранение данного нарушения планируется провести при плановой замене автоматической пожарной сигнализации (АПС) в 2026г	Июнь 2026г	